


SERVICES A LA CLIENTÈLE
DÉPARTEMENT TECHNIQUE APRÈS-VENTE

Note confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

I- ALIMENTATION ESSENCE

Il est possible d'adapter un tube d'écoulement sur une tubulure de remplissage d'essence qui n'en possède pas, en réalisant le montage ci-dessous.

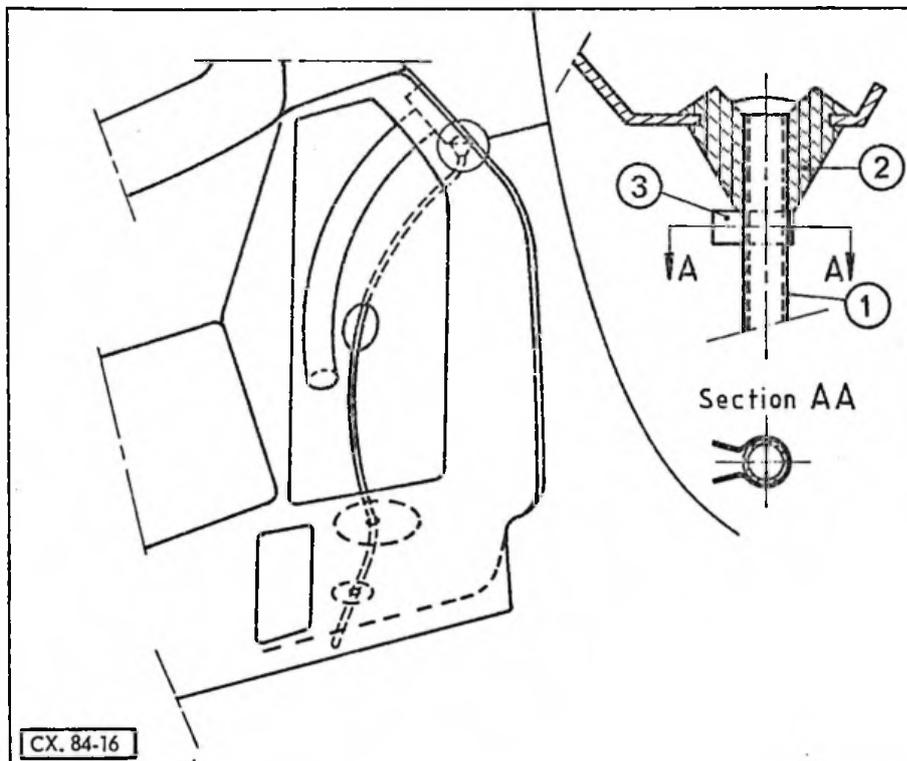

CX. 84-16

- Après avoir enlevé le bouchon et obturé l'orifice de la tubulure pour éviter toute pollution, percer un trou $\phi = 10,5$ mm à la partie inférieure du seuil.
- Enfiler le tube nylon (1) équipé de l'œillet caoutchouc (2) et de l'agrafe (3)
- Appuyer fortement sur le tube et sur la partie centrale de l'œillet pour mettre celui-ci en place.

PIÈCES DE RECHANGE

DÉSIGNATION	N° P.R.
Ensemble tube d'écoulement :	95 555 957

T.S.V.P.

NOTE D'INFORMATION

N° 80-01 GX

Le 31 Mars 1980

Cette note concerne :

- L'ATELIER
 LE MAGASIN
 LA STATION SERVICE

PAYS INTÉRESSÉS :

DIFFUSION :
TOUS PAYS

APPLICATION :
TOUS PAYS

VÉHICULES

GSA

Tous Types




CONSEILS DE RÉPARATION

I- Alimentation essence

II- Carrosserie - finition

II- CARROSSERIE - FINITION

a) Tablette arrière : bruits divers :

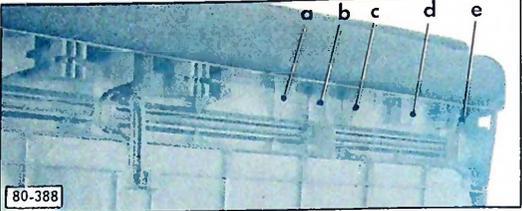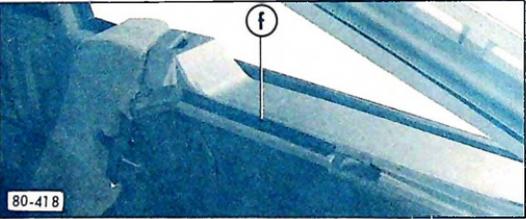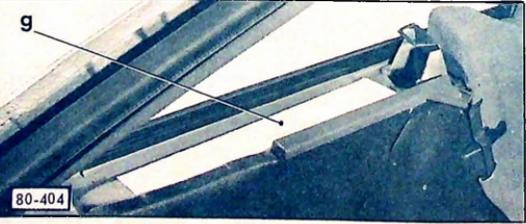
CAUSES	REMÈDES
- Vibration des tringles d'accrochage.	<p><i>1ère possibilité :</i> C'insérer les tringles d'accrochage afin d'obtenir un appui constant sur la cloison b</p> <p><i>2ème possibilité :</i> Supprimer les goussets intermédiaires(a, b, c, d, e)</p>  <p>80-388</p>
- Vibration du ressort de volet rétractable.	<p>- Utiliser la gamme : remplacement d'un volet rétractable de tablette arrière (<i>Opération GX. 856-4</i>)</p> <p>- Graisser le ressort et ajouter une gaine comme décrit au § 6 de la gamme.</p>
- Vibration du profilé d'obturation du passage des rideaux pare-soleil.	<p>- Coller le talon de fixation du joint sur la tablette : utiliser un ruban adhésif double face; Référence : 3 M Transfert 950 rouleau de 55 m X 12 mm</p>
- Grincement de la tablette sur ses supports	<p>- Adjontion de tissu adhésif (f) sur les supports de tablette.</p>  <p>80-418</p>
- Grincement de la garniture de passage de roue supérieure sur le passage de roue.	<p>- Adjontion de tissu adhésif (g) entre garniture et tôle supérieure de passage de roue.</p>  <p>80-404</p>

b) Serrure de hayon :

Grincement dû à l'interférence des flancs du boîtier de serrure avec la gâche.

-Remède :

- Élargir le passage de la gâche sur le boîtier à l'aide d'une meule crayon, pour obtenir comme ci-contre un logement $\phi = 11$ mm


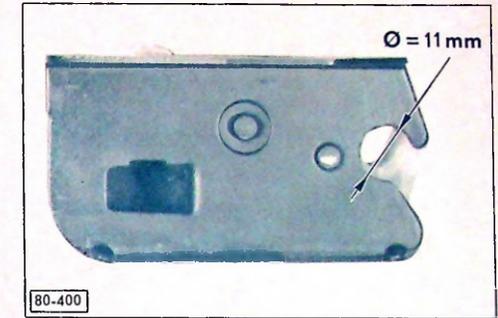


c) Contacteur d'éclairage de coffre :

Bruit dû à la vibration de la-bille de contacteur.

- Remède :

- 1) Isoler le contacteur de son support par deux joints caoutchouc (1)
- 2) Repositionner les masses (2) côté écrou.
- 3) Coiffer le contacteur d'un manchon caoutchouc (3) d'une longueur de 30 mm environ.

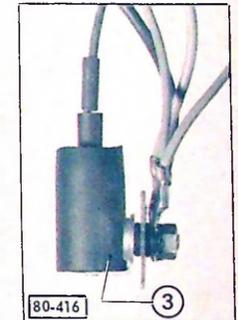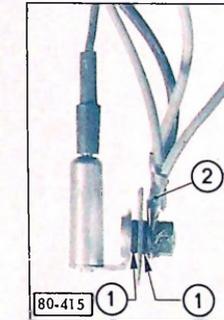

PIÈCES DE RECHANGE :

Rep.	DÉSIGNATION	N° P.R.
①	Joint :	24 818 009
③	Manchon(coupé dans une durite d'alimentation carburateur de CX) :	26 231 399 (Durite)

d) Plaques minéralogiques :

Vibration de la plaque arrière :

- Remède : Montage de la plaque en contrainte (possibilité d'interposition d'adhésif double faces entre plaque et panneau arrière).

Rappel : Il est impératif d'utiliser les types de rivets préconisés :

- rivets éclatés pour la plaque avant
- rivets étanches pour la plaque arrière.


PIÈCES DE RECHANGE

DÉSIGNATION	N° P.R.
Rivets « éclatés » (avant) :	ZC 9 866 067 U
Rivets étanches (arrière) :	26 187 419


e) Garnitures de pieds arrière, de brancards de pavillon, de montants de custode :

- Grincements ou vibrations des garnitures.


Remède : Adjonction de cales en mousse **1** afin que chaque garniture soit en contrainte.

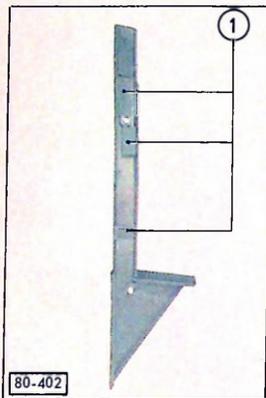

PIED ARRIÈRE

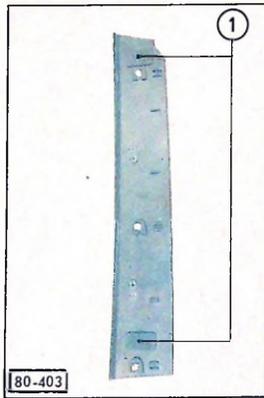

BRANCARD DE PAVILLON

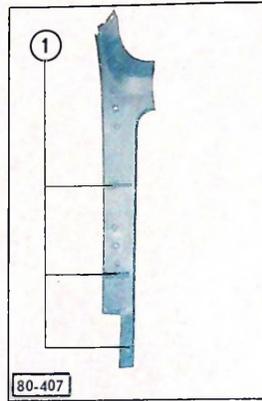


MONTANT DE CUSTODE


f) Commandes de chauffage :

- vibrations des commandes **2** par excès de jeu entre boutons et façade du boîtier de commande.

Remède : Enrubaner d'adhésif noir **3** les boutons **2** afin de les mettre en contrainte sur la façade

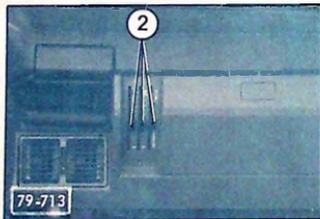

79-713

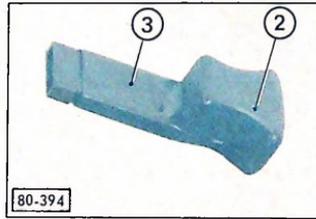


80-394

g) Commande de starter :

- Vibration de la commande de starter sur le bras d'extension avant gauche.

Remède : Adjonction d'un manchon caoutchouc isolant sur la gaine (longueur 80 mm minimum).

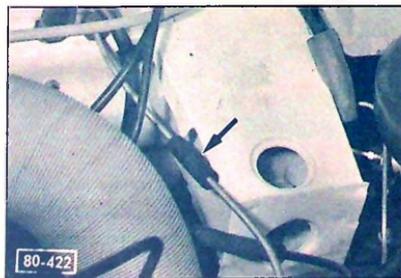


80-422

h) Portières avant :

- Sifflements d'air

Remèdes :

- 1) S'assurer d'une bonne portée du joint d'étanchéité sur l'encadrement de glace.
- 2) S'assurer que l'extrémité supérieure arrière de l'aile avant ne soit pas plus basse que le panneau extérieur de porte.
- 3) Obturer avec un mastic la jonction **1** du panneau de porte avec l'encadrement.

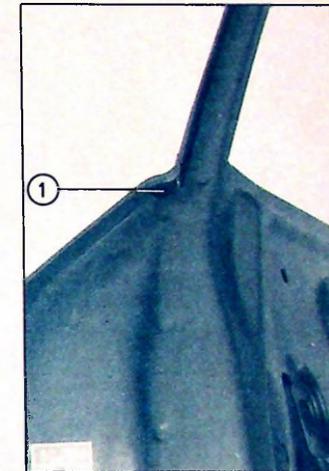

i) Gicleurs de lave-glace avant :

- Présence d'eau dans la roue de secours.

Remède :

- Monter les gicleurs avec embase caoutchouc d'étanchéité.

PIÈCES DE RECHANGE

DÉSIGNATION	N° P.R.
Gicleurs avec embase :	95 493 883

j) Jonc de gouttière de pavillon :

- Mauvaise tenue du jonc, (arraché par les brosses de lavage).

Remède :

- Collage du jonc dans la gouttière par adjonction à chaque extrémité d'un adhésif double faces de 12 mm de large sur 100 mm de long.
- Référence **3 M** : transfert 950 - Rouleau de 55 m.

k) Bandes noires de bas d'éléments :

- Décollément des adhésifs.

Remède :

- Remplacer les bandes adhésives par de la laque noire satinée référence AC 227.

Mode opératoire :



- Décoller les adhésifs restant
- Nettoyer les traces de colle à l'alcool
- Maroufler
- Poncer, nettoyer et peindre une bande de 45 mm de large.

1) Sièges avant :

- Affaissement de l'assise et du dossier

Remède :

- Augmenter la tension des ressorts.

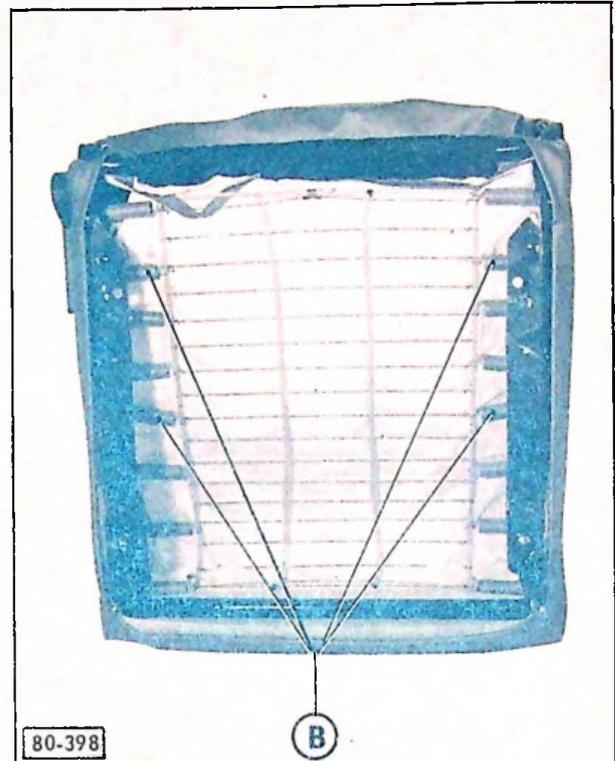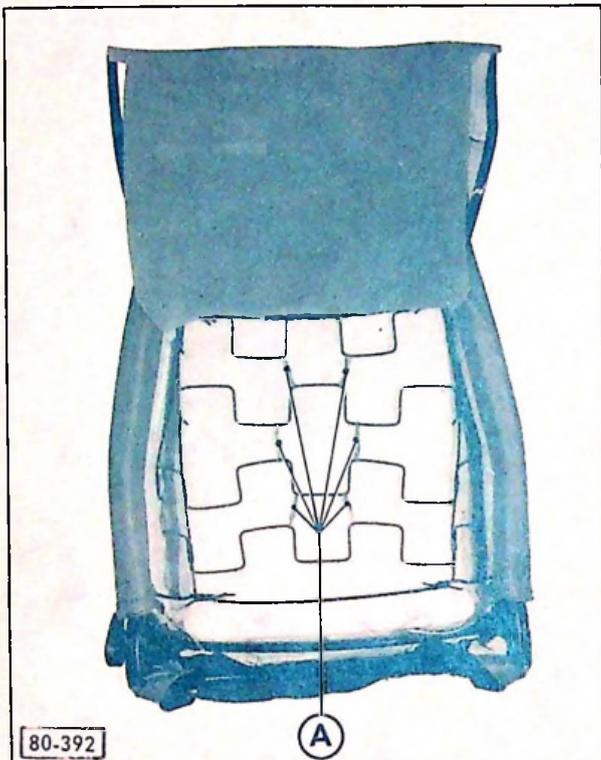

- Déposer le siège.
- Déposer l'arrière de la garniture du dossier.
- A l'aide de tirants (A) en fil d'acier, joindre les ressorts de l'armature du dossier.
- Refixer l'arrière de la garniture.
- Siège retourné, ajouter quatre ressorts (B) entre armature et sommier d'assise.
- Reposer le siège.

PIÈCES DE RECHANGE

DÉSIGNATION	N° P.R.
Ressort d'assise :	95 532 606

NOTA : Dans cette note sont encartées deux gammes à classer dans les Manuels de Réparation GSA, à leurs places respectives :

- Op. GX. 640-1; Dépose et pose d'une commande de chauffage - ventilation; *dans le MAN 008551 (IV)*
- Op. GX. 856-4; Remplacement d'un volet rétractable de tablette arrière; *dans le MAN 008552.*